

SURVEILLANCE DE LA RADIOACTIVITE ATMOSPHERIQUE ET AQUATIQUE BALISES D'AVIGNON

Rapport N° 14-53

RAPPORT TRIMESTRIEL
JUILLET-AOUT-SEPTEMBRE 2014



CNPE du Tricastin et tours de refroidissement de l'usine EURODIF – Photo CRIIRAD



Rhône en amont du barrage de retenue de Villeneuve-lès-Avignon – Photo CRIIRAD

Document réalisé par le **laboratoire de la CRIIRAD**
pour la **Mairie d'Avignon**, la **Communauté d'Agglomération du Grand Avignon**, le **Département de
Vaucluse** et la **Région Provence Alpes Côte d'Azur**



Région
Provence
Alpes
Côte d'Azur



LABORATOIRE DE LA CRIIRAD
29, Cours Manuel de Falla – 26000 VALENCE

☎ 04 75 41 82 50
📠 04 75 81 26 48

<http://www.criirad.org>
balises@criirad.org

SOMMAIRE

SOMMAIRE	2
SYNTHESE - AIR	3
SYNTHESE - EAU	5
BALISE ATMOSPHERIQUE	7
1 RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE	7
1.1 PRESENTATION.....	7
1.1.1 AEROSOLS.....	8
1.1.2 IODE	8
1.2 RESULTATS DES CONTROLES AUTOMATIQUES EN CONTINU	9
1.2.1 GRAPHES	9
1.2.2 COMMENTAIRES	12
1.3 RESULTATS DES CONTROLES DIFFERES PAR SPECTROMETRIE GAMMA	12
1.3.1 TABLEAU	12
1.3.2 COMMENTAIRES	13
2 RADIOACTIVITE NATURELLE.....	14
2.1 QU'EST-CE QUE LE RADON ?.....	14
2.2 RADON : RESULTATS DES CONTROLES AUTOMATIQUES EN CONTINU	15
2.2.1 AVRIL 2014	15
2.2.2 MAI 2014	16
2.2.3 JUIN 2014	17
2.2.4 COMMENTAIRES	18
BALISE AQUATIQUE	19
1 PRESENTATION.....	19
1.1 POURQUOI ANALYSER L'EAU ?.....	19
1.2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA BALISE.....	19
1.3 CONTROLES DIFFERES PAR SPECTROMETRIE GAMMA	19
1.4 INFLUENCE DES CONDITIONS CLIMATIQUES	20
2 CONTROLES AUTOMATIQUES EN CONTINU.....	21
2.1 GRAPHES.....	21
2.2 COMMENTAIRES	24
3 CONTROLES DIFFERES PAR SPECTROMETRIE GAMMA	24
ANNEXE : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA BALISE ATMOSPHERIQUE	25
ANNEXE : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA BALISE AQUATIQUE	26
LABORATOIRE CRIIRAD.....	28

Avertissement : toutes les valeurs horaires sont données en heures T.U. (temps universel). Pendant les heures d'été, il faut ajouter 2 heures pour revenir à l'heure locale, alors que pendant la période d'hiver, il faut ajouter 1 heure.

SYNTHESE - AIR

1) TECHNIQUE

Au cours du trimestre, des épisodes orageux observés les **7, 25 juillet** et **15 septembre**, ont perturbé la transmission des données entre la balise et la centrale de gestion. A la demande de la CRIIRAD, les services techniques de la Ville d'Avignon sont intervenus à la balise pour chacune de ces perturbations. Dans la grande majorité des cas, une réinitialisation de la partie électronique suffit à rétablir la communication pour résoudre ce type de dysfonctionnement et entraîne une perte ponctuelle de données (d'une durée généralement inférieure à 2 heures). Cela a été le cas lors de l'intervention du **7 juillet**. Pour les 2 autres interventions, la résolution du dysfonctionnement s'est révélée plus complexe :

1/ Dysfonctionnement du 25 juillet : Dans la matinée du 26 juillet (samedi), le technicien de la Ville a constaté l'absence d'électricité et de tonalité au niveau de la ligne téléphonique à la balise. Le technicien est intervenu de nouveau le 29 juillet (la ligne téléphonique était toujours hors service) et le 31 juillet : la ligne téléphonique était cette fois-ci fonctionnelle mais les tests de communication ne se sont pas révélés concluants. Le technicien du laboratoire CRIIRAD est alors intervenu le 30 juillet pour expertise et le 1^{er} août, a procédé au remplacement du modem et de la carte électronique de communication, ce qui a permis de résoudre le dysfonctionnement. Au cours de son intervention, le technicien a également procédé à l'installation d'un onduleur pour protéger le modem et la ligne téléphonique spécifique de la balise. Aucune donnée n'a été mesurée à la balise entre le 25 juillet 12h TU et le 1^{er} août 12h30 TU.

2/ Dysfonctionnement du 15 septembre : Au cours du prélèvement hebdomadaire du 16 septembre, le technicien de la Ville a constaté que l'initialisation de l'électronique ne s'effectuait pas correctement, malgré plusieurs tentatives. La partie électronique a alors été arrêtée par précaution. La société Berthold, contactée pour ce dysfonctionnement, a orienté la cause de la panne vers un possible problème de carte mémoire de la balise et préconisé une action sur cette carte. L'action a été effectuée le 18 septembre par un technicien CRIIRAD, ce qui a résolu le problème. Aucune donnée n'a été mesurée entre le 15 septembre 12h TU et le 18 septembre 14h30 TU.

Le taux de fonctionnement de la balise au cours du trimestre a été de 89 %.

2) RESULTATS DES CONTRÔLES

Aucune contamination n'a été détectée pendant la période de fonctionnement.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES EN CONTINU

Voie alpha direct

Les activités volumiques sont restées inférieures à la limite de détection (1 Bq/m³).

Voie bêta direct

Les activités volumiques sont restées inférieures à la limite de détection (1 Bq/m³).

Voie bêta retardé (temps t + 5j 10h)

Les activités volumiques sont restées inférieures à la limite de détection (0,01 Bq/m³).

Voie iode

Les activités volumiques sont restées inférieures à la limite de détection (1 Bq/m³).

CONTRÔLES DIFFERES PAR SPECTROMETRIE GAMMA**Analyse en laboratoire du filtre bimestriel**

Pendant la période de fonctionnement, l'activité volumique moyenne en césium 137 est restée inférieure à la limite de détection dans les analyses de filtres mensuels (inférieure à 0,007 mBq/m³ pour chacune des 3 analyses).

Analyse en laboratoire d'une cartouche hebdomadaire

L'analyse a été effectuée sur les gaz piégés entre le 26/08/14 et le 02/09/14. Sur la période considérée, l'activité volumique moyenne en iode 131 est inférieure à la limite de détection (0,09 mBq/m³).

SYNTHESE – EAU

1) TECHNIQUE

Les événements suivants sont à signaler au cours du trimestre :

1/ Dysfonctionnements de la pompe de prélèvement d'eau du Rhône

La Compagnie Nationale du Rhône (CNR) a signalé au laboratoire de la CRIIRAD le **8 août** une fuite de glycérine sous la pompe de prélèvement de l'eau du Rhône. A la demande du laboratoire de la CRIIRAD, le technicien de la Ville a arrêté immédiatement la pompe. Après accord de la Ville d'Avignon, la société Albin Pump a expertisé la pompe sur site le **21 août** en présence du technicien CRIIRAD. Le dysfonctionnement était lié à une défectuosité du réducteur (composant toujours sous garantie, remplacé en novembre 2012) de la pompe que le technicien a dû démonter pour réparation en atelier. Une nouvelle intervention Albin Pump / CRIIRAD a eu lieu le **25 août**, pour remonter la pompe et redémarrer le système de prélèvement.

Une nouvelle fuite de glycérine a cependant été détectée et signalée par la CNR à la CRIIRAD le **5 septembre**. Les services techniques de la Ville ont de nouveau été sollicités par la CRIIRAD pour arrêter la pompe. Une intervention commune Albin Pump (SAV) / CRIIRAD a eu lieu le **11 septembre** pour identifier l'origine de la nouvelle fuite. Le dysfonctionnement était cette fois-ci lié au mauvais montage d'une pièce à chaud sur le corps de la pompe lors des réparations. Le technicien Albin Pump a remplacé cette pièce, ainsi que tous les éléments « sensibles » de la pompe (tuyau péristaltique, joints d'étanchéité,...). Une vérification du fonctionnement général de la pompe a de nouveau été effectuée le **18 septembre**, par la société Albin Pump et le laboratoire de la CRIIRAD. Lors de l'intervention, le laboratoire de la CRIIRAD a vidangé le compresseur utilisé pour le nettoyage de la cuve de comptage. Compte tenu de ces dysfonctionnements, aucune donnée exploitable n'a été mesurée par la balise entre le 8 août 15h TU et le 25 août 13h TU puis entre le 5 septembre 7h TU et le 11 septembre 12h TU.

2/ Absences de communication entre la balise et la centrale de gestion

Suite à des épisodes orageux, la communication a été interrompue entre la balise et la centrale de gestion le **3 et le 24 juillet**. A chaque reprise, les services techniques de la Ville d'Avignon sont intervenus dans la journée pour réinitialiser l'électronique. L'intervention du 3 juillet a permis de rétablir immédiatement la communication, ce qui n'a pas été le cas lors de l'intervention du **24 juillet**, pour laquelle le laboratoire de la CRIIRAD est intervenu de manière spécifique et a remplacé le modem défectueux. La réinitialisation de la partie électronique de la communication a entraîné par la suite une absence de données pendant une durée inférieure à 3 heures.

Le taux de fonctionnement de la balise au cours du trimestre a été de l'ordre de 75 %.

2) RESULTATS DES CONTRÔLES

Aucune contamination n'a été détectée pendant le trimestre.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES EN CONTINU

Voie gamma total

La limite de détection (1,5 Bq/l) a été dépassée ponctuellement à plusieurs reprises au cours du trimestre. Le premier seuil d'alerte (10 Bq/l) a été dépassé à trois reprises, le 6 juillet, le 2 août et le 18 septembre. L'activité volumique maximale, mesurée le 6 juillet à 23h TU, a été de 17,5 Bq/l.

Voie gamma centrée sur la fenêtre d'énergie [320 keV ; 400 keV]

La limite de détection (1 Bq/l) a été dépassée ponctuellement à plusieurs reprises au cours du trimestre. Le premier seuil d'alerte (3,5 Bq/l) a été dépassé à deux reprises, le 6 juillet et le 18 septembre. L'activité volumique maximale, mesurée le 6 juillet à 23h TU, a été de 5,1 Bq/l.



Les dépassements mesurés lors des contrôles en continu sont liés à la variation de la charge et du débit du Rhône (lors de fortes pluies ou de crues) et ne constituent pas une anomalie.

CONTRÔLES DIFFERES PAR SPECTROMETRIE GAMMA

Analyse en laboratoire d'un échantillon d'eau du Rhône

L'analyse trimestrielle a été effectuée sur un échantillon prélevé le 2 septembre.

Aucun radionucléide émetteur gamma n'a été détecté.

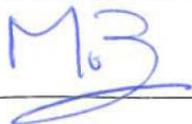
	EMETTEUR	APPROBATION
Nom - Fonction	MOTTE J.-Responsable Service balises	SYREN J.- Responsable service central
Date	18/12/2014	18/12/14
Signature		

BALISE ATMOSPHERIQUE


1 RADIOACTIVITE ARTIFICIELLE

1.1 Présentation

La balise atmosphérique est constituée d'un dispositif qui aspire l'air à contrôler par un système de pompes et le fait circuler dans plusieurs modules de piégeage. Un filtre papier retient les aérosols pour contrôle automatique continu des radionucléides émetteurs alpha et bêta. Une cartouche à charbon actif (remplacée chaque semaine par un technicien du service environnement hygiène santé de la ville d'Avignon) piège les gaz, ce qui permet un contrôle automatique continu en particulier de l'activité de l'iode 131 gazeux.

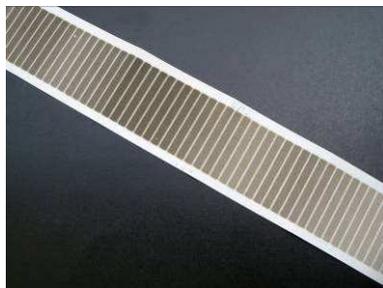

Filtre papier (aérosols)

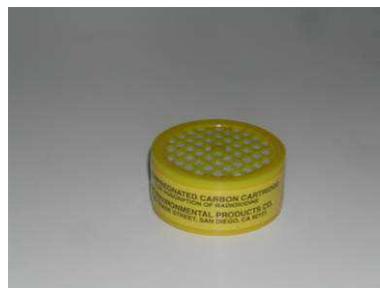

Cartouche à charbon actif (gaz)

Les filtres et les cartouches peuvent être prélevés et soumis à des analyses complémentaires par spectrométrie gamma au laboratoire¹ CRIIRAD afin d'identifier et de quantifier précisément la nature et l'activité de chacun des radioéléments émetteurs gamma. En situation courante, sont analysés chaque mois l'intégralité du filtre et l'une des cartouches hebdomadaires. Ces contrôles sont réalisés sans délai en cas de détection de contamination par la balise.



Analyse par spectrométrie gamma

¹ Le laboratoire de la CRIIRAD est agréé par l'Autorité de Sûreté Nucléaire pour le dosage des émetteurs gamma dans les matrices biologiques et les matrices gaz, ainsi que pour le dosage des gaz halogénés.

1.1.1 Aérosols

Hors situation accidentelle, la radioactivité artificielle de l'air est due principalement :

- au reliquat des radionucléides dispersés par les essais nucléaires effectués dans l'atmosphère principalement dans les années 50/60,
- à la remise en suspension des retombées de Tchernobyl (1986),
- aux installations nucléaires (dont les centrales) qui, en fonctionnement normal, rejettent des éléments radioactifs dans l'atmosphère.

Selon leur mode de désintégration, ces radionucléides sont des émetteurs de rayonnement bêta ou, dans une plus faible proportion, de rayonnements alpha. Dans de nombreux cas, la désintégration s'accompagne de l'émission de rayonnements gamma.

La balise mesure en continu l'activité volumique globale des émetteurs alpha et bêta contenus dans les aérosols. Afin que la surveillance de la contamination artificielle ne soit pas perturbée par les fluctuations des niveaux de radon, gaz radioactif émanant du sol et naturellement présent dans l'atmosphère, le détecteur comptabilise séparément la radioactivité naturelle. De plus, l'activité des radionucléides émetteurs bêta est mesurée une seconde fois, 5 jours (et 10 heures) après la mesure directe de manière à affiner les résultats. En effet, le « bruit de fond » des mesures effectuées en différé est nettement plus bas que celui des mesures directes du fait de la quasi-disparition des descendants à vie courte du radon.

La **limite de détection des mesures directes (alpha et bêta)** est ainsi de **1 Bq/m³** alors que celle des **mesures retardées (bêta)** est de **0,01 Bq/m³**.

L'analyse du filtre par spectrométrie gamma au laboratoire CRIIRAD permet d'obtenir des niveaux de précision très supérieurs. Pour le césium 137, et pour un comptage d'environ 50 000 secondes, la **limite de détection** est typiquement **inférieure à 0,01 mBq/m³** (soit 0,00001 Bq/m³).

1.1.2 Iode

En cas d'incident, de nombreux produits de fission volatils peuvent être rejetés de façon massive dans l'air extérieur. L'expérience montre que l'une de celles qui a l'impact sanitaire le plus important est l'iode 131, un radionucléide émetteur de rayonnements bêta et gamma dont la période physique est de 8 jours.

Afin de mesurer en continu l'activité volumique de l'air en iode 131 gazeux (forme généralement prépondérante), la balise possède un dispositif de piégeage des gaz : une cartouche à charbon actif. Un détecteur spécifique est placé en vis-à-vis. Il s'agit d'un détecteur gamma dont la fenêtre de mesure (291-437 keV) est centrée sur le principal pic de l'iode 131 (364,5 keV). Afin de garantir les capacités de piégeage du dispositif, les cartouches à charbon actif sont prélevées et remplacées toutes les semaines. Chaque mois, l'une des cartouches fait l'objet d'une analyse de contrôle en laboratoire.


La limite de détection des mesures en direct de l'activité d'iode 131 est de 1 Bq/m³.

L'analyse des cartouches à charbon actif par spectrométrie gamma au laboratoire CRIIRAD, permet d'atteindre, typiquement, une **limite de détection inférieure à 0,1 mBq/m³** (pour l'iode 131 et pour un comptage d'environ 50 000 secondes).


1.2 Résultats des contrôles automatiques en continu

1.2.1 Graphes

Juillet 2014 - Mesures directes (alpha-bêta-iode)

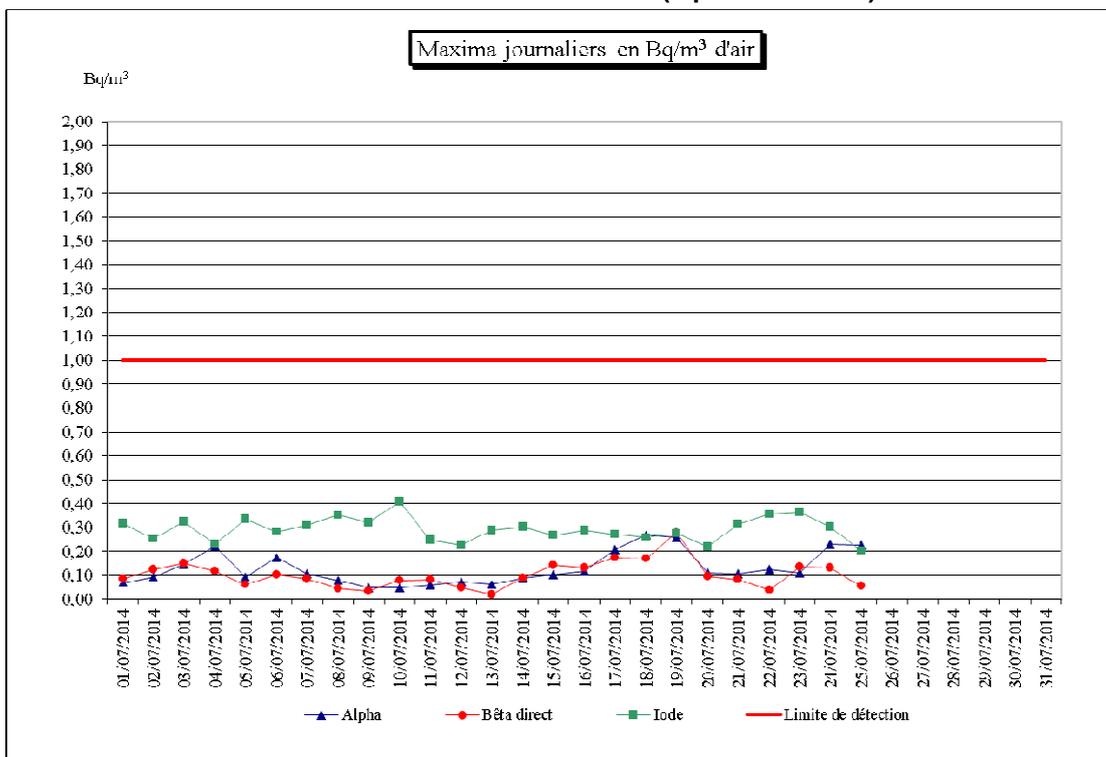


Juillet 2014 - Bêta direct (temps t) - bêta retardé (temps t + 5j 10h)²

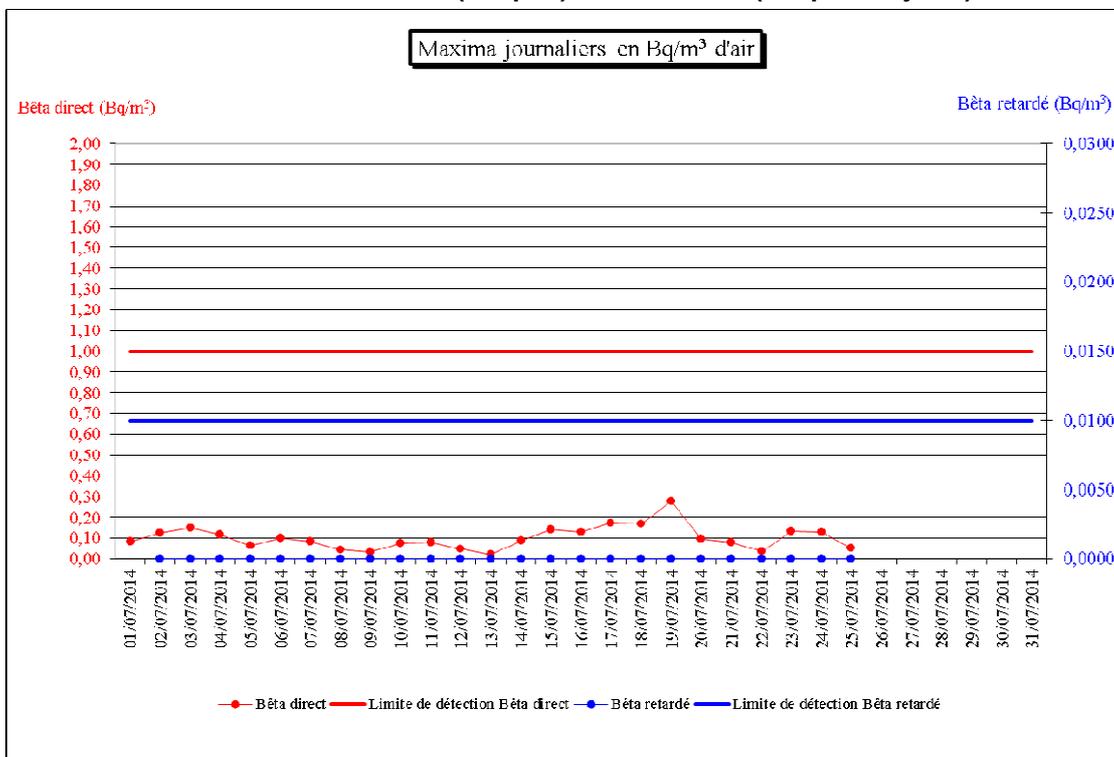


² Les mesures « bêta retardé » ne sont pas effectuées pendant les 5j 10h suivant un prélèvement de filtre. Dans le graphe ci-dessus, les résultats « bêta retardé » réalisés à « t + 5j10h » sont représentés à « t » afin d'être comparés aux résultats « bêta direct » correspondants.

Août 2014 - Mesures directes (alpha-bêta-iode)

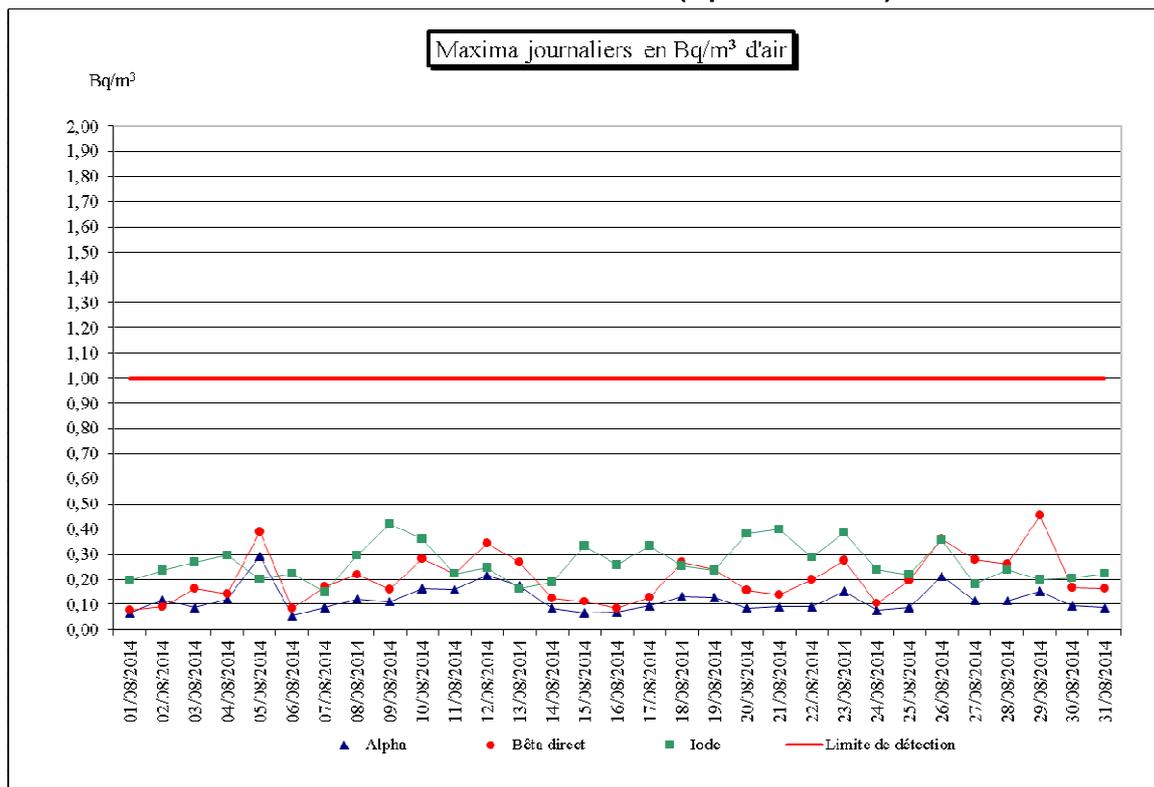


Août 2014 - Bêta direct (temps t) - bêta retardé (temps t + 5j 10h)³

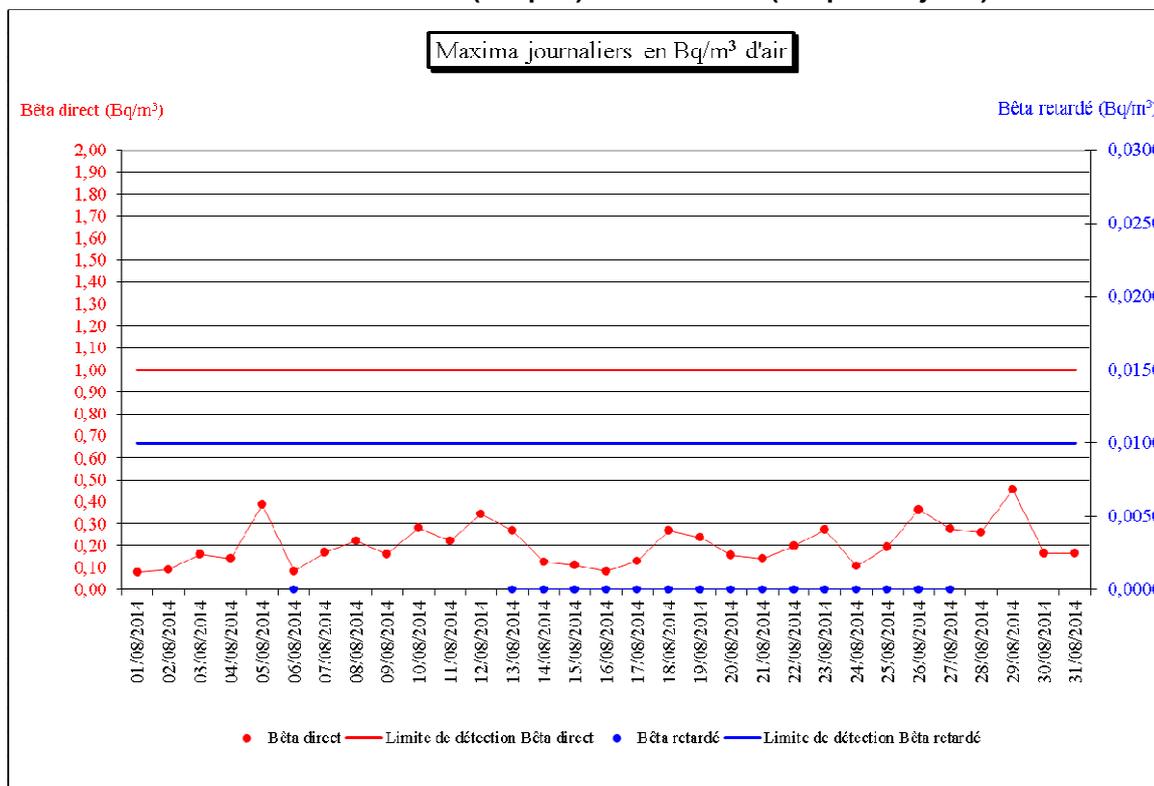


³ Les mesures « bêta retardé » ne sont pas effectuées pendant les 5j 10h suivant un prélèvement de filtre. Dans le graphe ci-dessus, les résultats « bêta retardé » réalisés à « t + 5j10h » sont représentés à « t » afin d'être comparés aux résultats « bêta direct » correspondants.

Septembre 2014 - Mesures directes (alpha-bêta-iode)

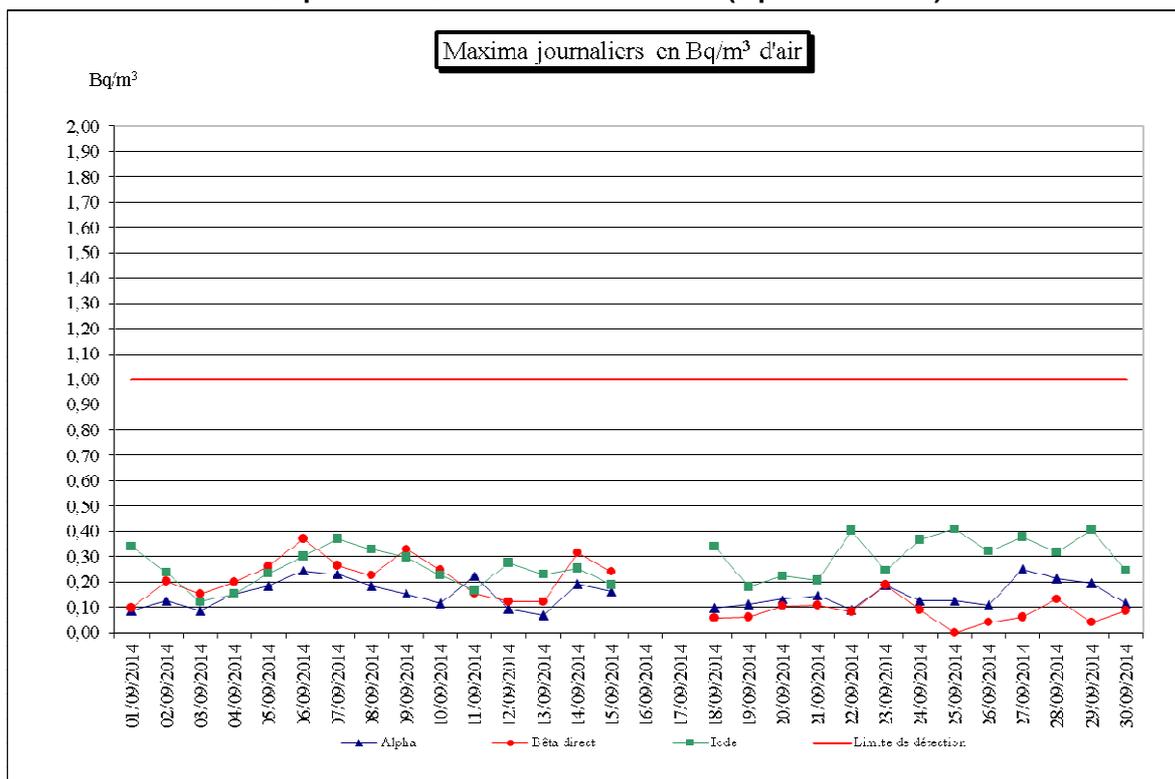

Septembre 2014 - Bêta direct (temps t) - bêta retardé (temps t + 5j 10h)⁴

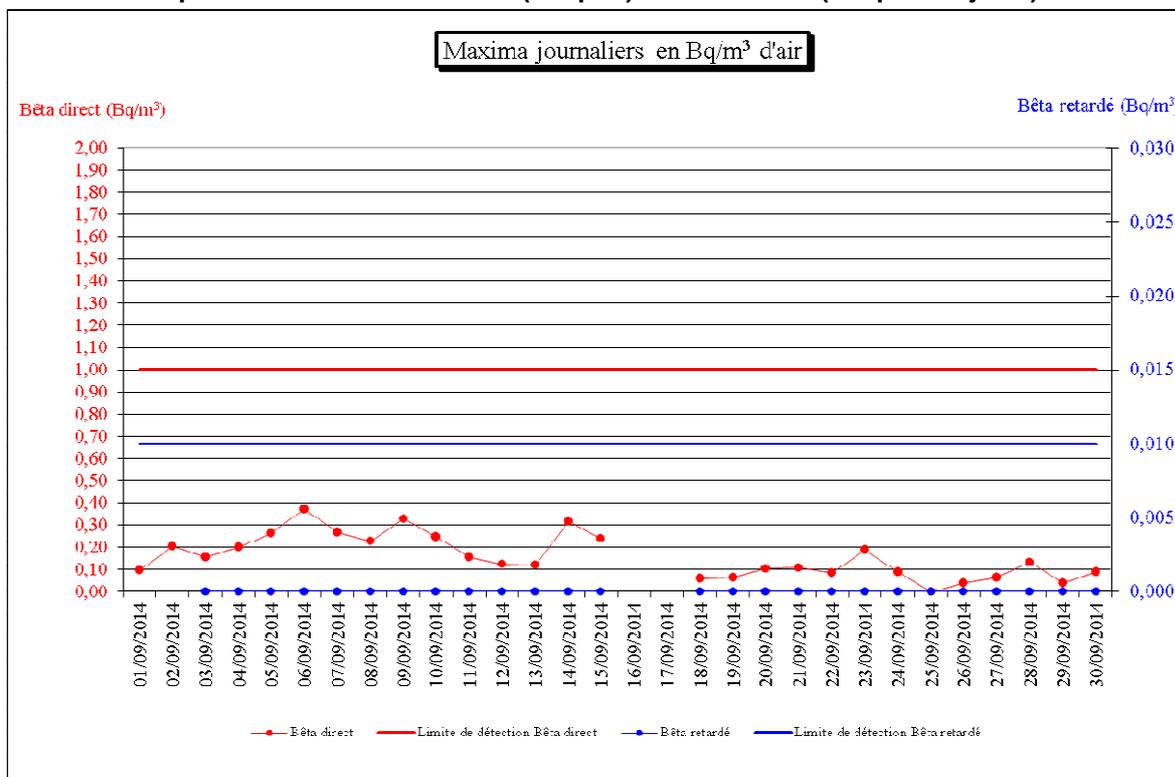

⁴ Les mesures « bêta retardé » ne sont pas effectuées pendant les 5j 10h suivant un prélèvement de filtre. Dans le graphe ci-dessus, les résultats « bêta retardé » réalisés à « t + 5j10h » sont représentés à « t » afin d'être comparés aux résultats « bêta direct » correspondants.

1.2.2 Commentaires

La balise n'a pas fonctionné entre le 25 juillet 12h TU et le 1^{er} août 12h30 TU puis entre le 15 septembre 12h TU et le 18 septembre 14h30 TU, suite aux dysfonctionnements occasionnés par les orages.

Alpha, bêta direct

Durant la période de fonctionnement, toutes les valeurs sont restées inférieures à la limite de détection (1 Bq/m³).

Iode 131

Durant la période de fonctionnement, toutes les valeurs sont restées inférieures à la limite de détection (1 Bq/m³).

Bêta retardé

Durant la période de fonctionnement, aucune mesure n'a été effectuée le 1^{er} juillet, entre le 1^{er} et le 5 août, entre le 28 août et le 2 septembre et entre le 7 et le 12 août du fait du prélèvement de filtre respectivement le 1^{er} juillet, le 5 août et le 2 septembre pour analyse et le 12 août pour mise en place d'un nouveau filtre (cf. note 2 page 9).

Pendant la période de mesure, toutes les valeurs sont restées inférieures à la limite de détection (0,01 Bq/m³).

1.3 Résultats des contrôles différés par spectrométrie gamma

1.3.1 Tableau

Le tableau ci-dessous présente pour le césium 137, le césium 134, l'iode 131 (radioactivité artificielle) et le béryllium 7⁵ (radionucléide naturel) la limite de détection (précédée du signe <) ou l'activité mesurée (suivie de la marge d'incertitude) exprimés en millibecquerels par mètre cube (mBq/m³).

Média filtrant	Air échantillonné du	au	Date de prélèvement	N° analyse	Date d'analyse	Cs 137 (mBq/m ³)	Cs 134 (mBq/m ³)	I 131 (mBq/m ³)	Be 7 (mBq/m ³)
Filtre aérosols	01/07/14	05/08/14	05/08/14	27 883	07/08/14	< 0,005	< 0,004	< 0,024	3,1 ± 0,5
	08:01	08:27							
	05/08/14	02/09/14							
Cartouche de charbon actif	08:38	08:31	02/09/14	27 912	03/09/14	< 0,007	< 0,005	< 0,018	3,4 ± 0,5
	02/09/14	07/10/14	07/10/14	27 970	08/10/14	< 0,006	< 0,005	< 0,023	3,1 ± 0,4
	08:48	07:37							
26/08/14	02/09/14	02/09/14							
	09:28	08:29							

Légende

Résultats exprimés en millibecquerels par mètre cube d'air (mBq/m³) à la date de mesure.

± : marge d'incertitude

< : limite de détection

- : non mesuré

⁵ L'activité du béryllium 7 (de période physique 53 jours) est donnée à la date de mesure. C'est un produit radioactif naturel qui se forme dans les couches de la haute atmosphère et se dépose de manière assez homogène sur le sol.

1.3.2 Commentaires

Aucun radionucléide artificiel émetteur gamma n'a été détecté.

L'activité volumique en béryllium 7 correspond aux niveaux habituellement mesurés.

2 RADIOACTIVITE NATURELLE

2.1 Qu'est-ce que le radon ?

Le radon appartient à la famille des gaz rares (hélium, néon, krypton, ...). Inodore, incolore, sans saveur, il ne réagit pas chimiquement avec les autres éléments. C'est le seul gaz rare naturellement radioactif. Son principal isotope, le radon 222, est produit par la désintégration du radium 226. Il appartient à la chaîne de l'uranium 238, un élément radioactif naturel omniprésent dans l'écorce terrestre, mais à des niveaux variables en fonction de la nature des roches.

Les émanations se produisent en permanence et en tous points du territoire mais elles sont plus élevées dans les zones dont le sol contient des roches riches en uranium (c'est notamment le cas des roches magmatiques, et en particulier des granites). Le Limousin, le Massif Central, la Bretagne et la Corse sont des régions particulièrement concernées par le radon. Dans les secteurs a priori plus pauvres en uranium, le radon produit par des roches plus profondes peut cependant remonter à la surface par le biais des failles.


Présent en concentration élevée dans les sols, le radon se dilue rapidement dans l'air extérieur où les activités volumiques varient généralement **de quelques becquerels à quelques dizaines de becquerels par mètre cube d'air**, pour un climat tempéré continental. Des niveaux nettement plus élevés peuvent être mesurés à proximité des gisements uranifères et des sites d'extraction de l'uranium. Les concentrations dans l'air ambiant peuvent être alors de plusieurs centaines de becquerels par mètre cube, voire plus.

La concentration du radon dans l'atmosphère varie en fonction de différents paramètres :

- la teneur du sol en uranium 238 (radon 222) et thorium 232 (radon 220),
- la porosité du sol (qui favorise ou limite l'émanation du radon),
- les conditions météorologiques qui influent à la fois sur l'émission du radon et sur sa dispersion (vent, pression, température, pluie, neige, ...).


A l'échelle d'une journée, on constate typiquement une augmentation des concentrations au cours de la nuit, des niveaux maximums en début de matinée (7h TU), puis une diminution, pour atteindre des valeurs minimales en fin d'après-midi (vers 15-17h TU). Voir ci-dessous l'évolution des concentrations moyennes en radon sur 24 heures pour 4 balises en septembre 2000.

Radon - Activités horaires moyennes mesurées par les balises en septembre 2000

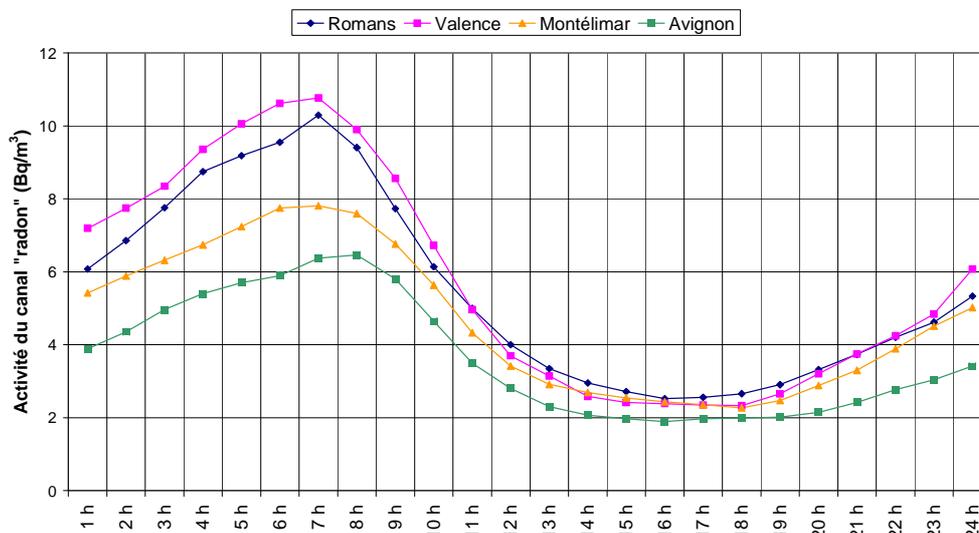

2.2 Radon : résultats des contrôles automatiques en continu


2.2.1 Juillet 2014⁶

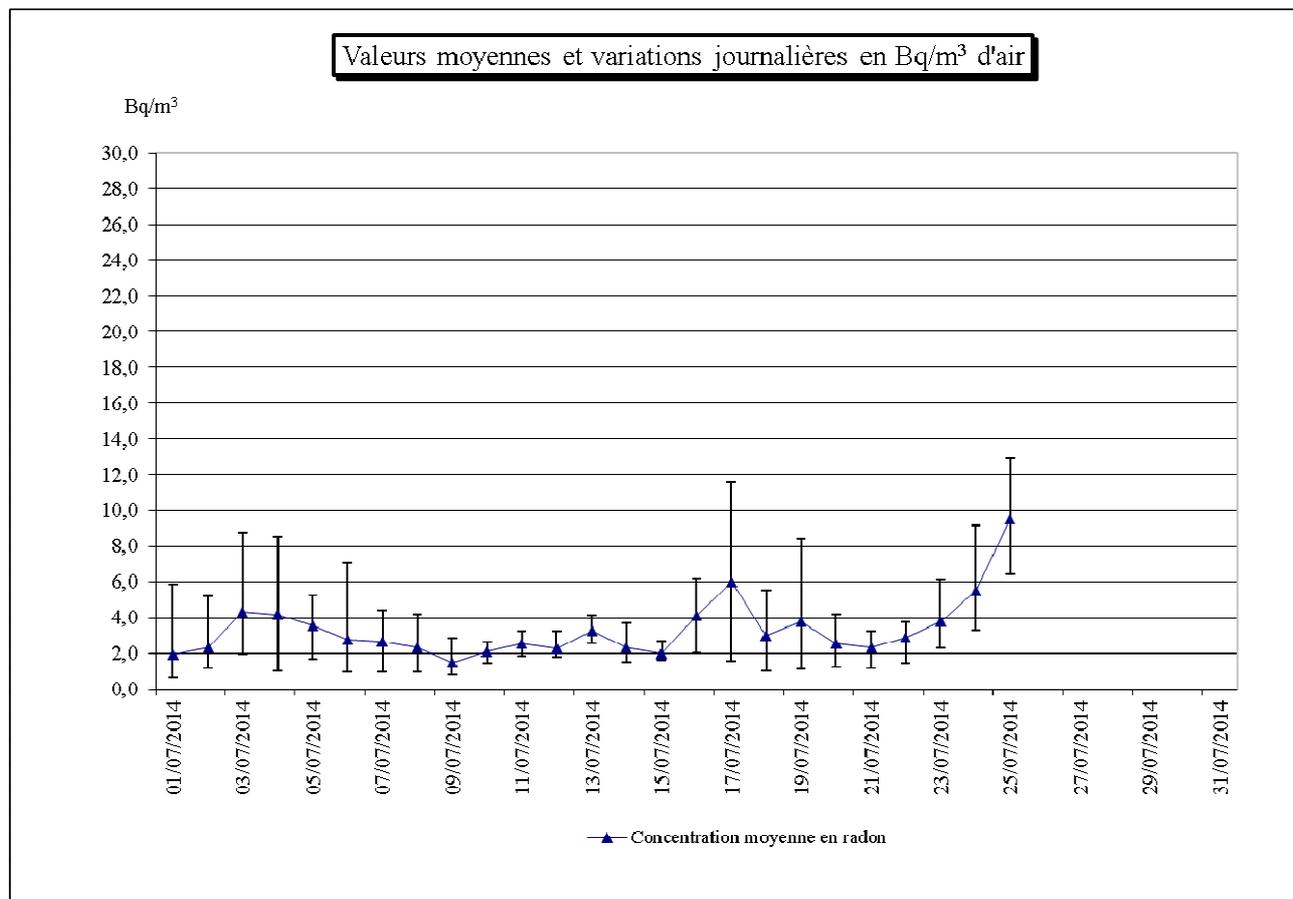

Valeur horaire maximum relevée le 25/07/2014 à 07h00	12,9 Bq/m3
Valeur horaire minimum relevée le 01/07/2014 à 17h00	0,6 Bq/m3
Ecart le plus important le 17/07/2014	Ecart de 10 Bq/m3
Ecart le plus faible le 15/07/2014	Ecart de 1,1 Bq/m3
Moyenne mensuelle	3,3 Bq/m3

⁶ Ce graphe présente pour chaque jour l'activité volumique horaire maximale, l'activité volumique horaire minimale et la moyenne journalière des activités volumiques horaires.


2.2.2 Août 2014⁷

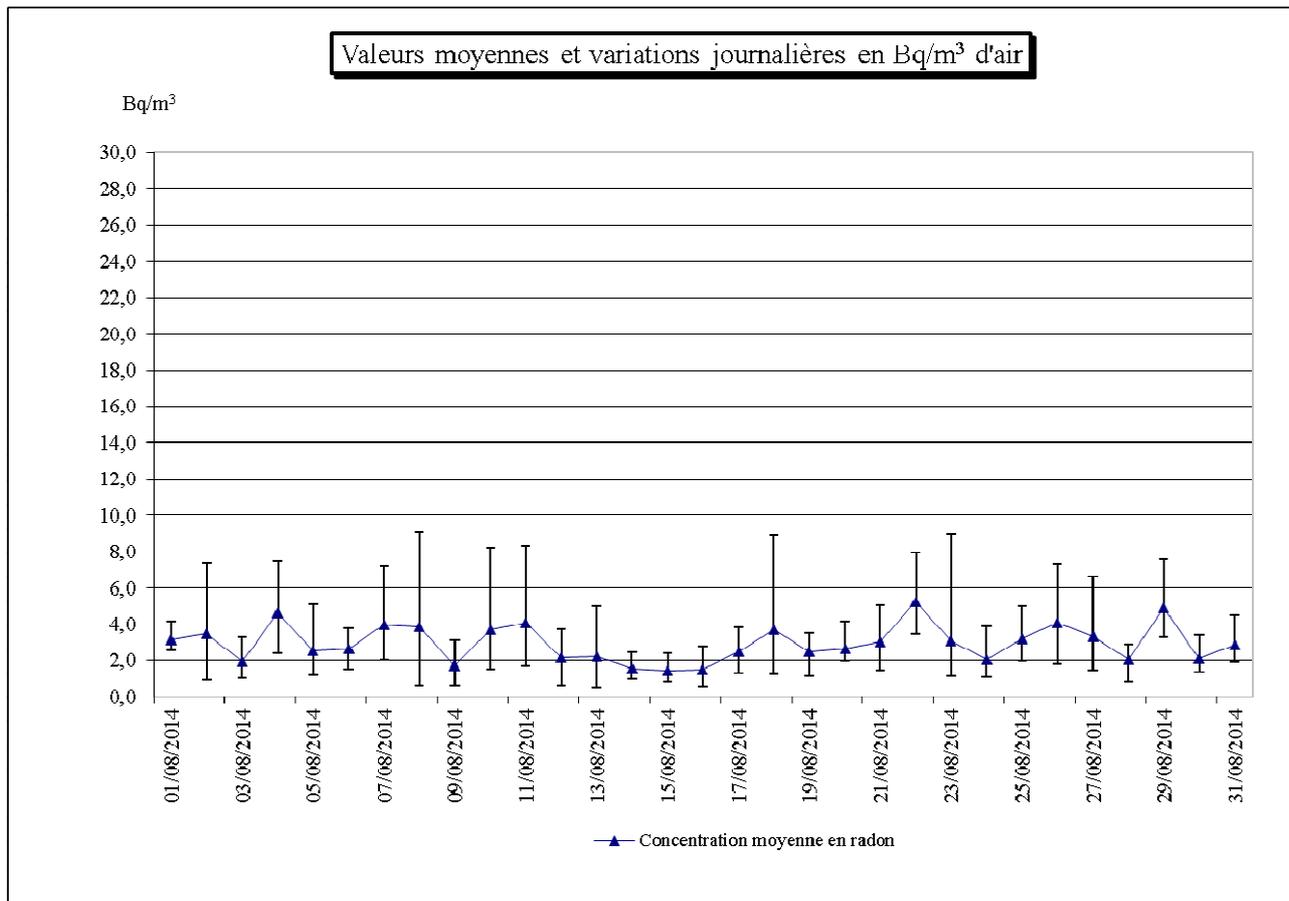

Valeur horaire maximum relevée le 08/08/2014 à 08h00	9,1 Bq/m3
Valeur horaire minimum relevée le 13/08/2014 à 15h00	0,5 Bq/m3
Ecart le plus important le 08/08/2014	Ecart de 8,5 Bq/m3
Ecart le plus faible le 14/08/2014	Ecart de 1,5 Bq/m3
Moyenne mensuelle	3 Bq/m3

⁷ Ce graphe présente pour chaque jour l'activité volumique horaire maximale, l'activité volumique horaire minimale et la moyenne journalière des activités volumiques horaires.

2.2.3 Septembre 2014⁸

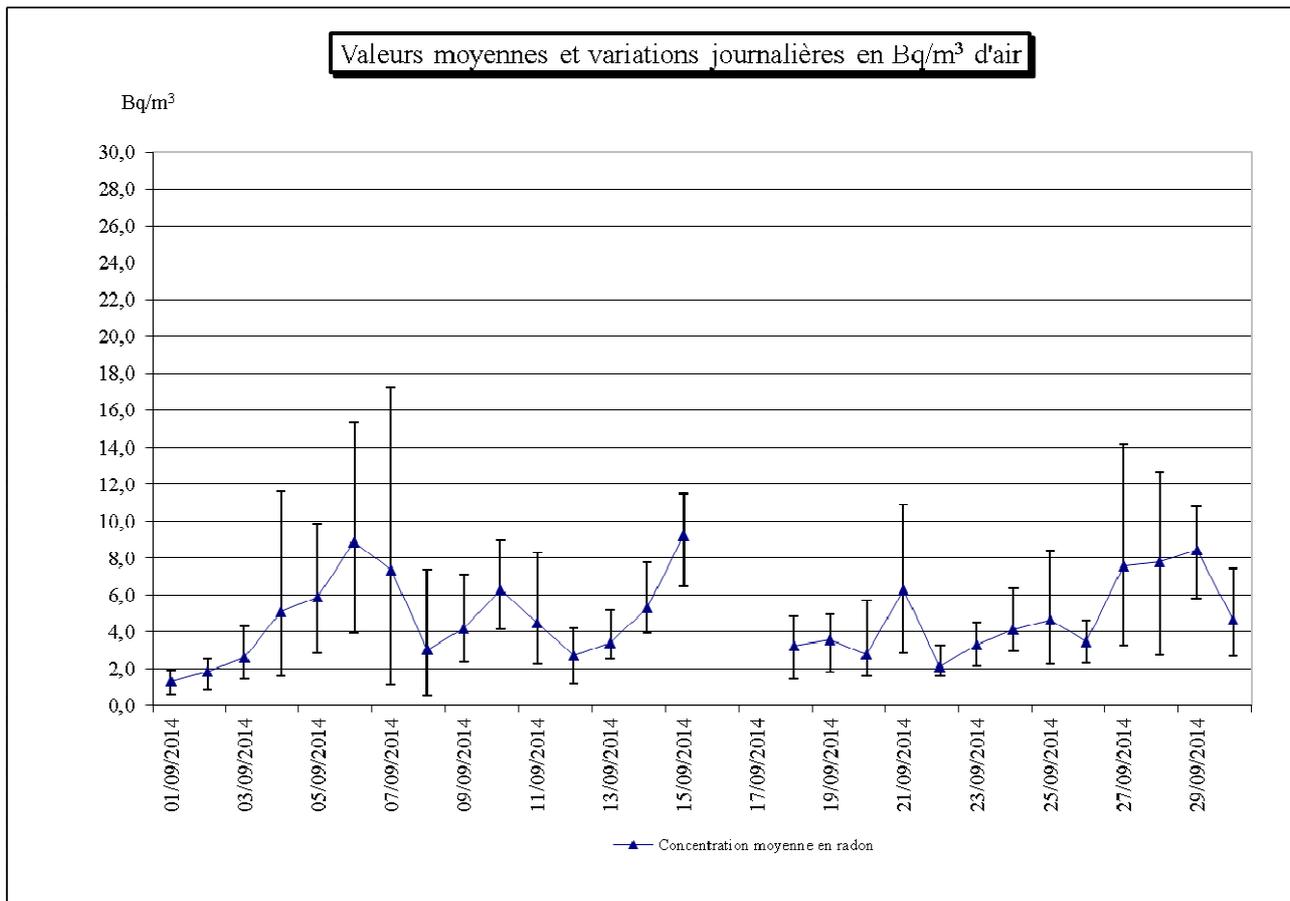

Valeur horaire maximum relevée le 07/09/2014 à 06h00	17,2 Bq/m3
Valeur horaire minimum relevée le 08/09/2014 à 19h00	0,6 Bq/m3
Ecart le plus important le 07/09/2014	Ecart de 16,1 Bq/m3
Ecart le plus faible le 01/09/2014	Ecart de 1,3 Bq/m3
Moyenne mensuelle	4,8 Bq/m3

⁸ Ce graphe présente pour chaque jour l'activité volumique horaire maximale, l'activité volumique horaire minimale et la moyenne journalière des activités volumiques horaires.

2.2.4 Commentaires

Aucune valeur n'a été mesurée entre le 25 juillet 12h TU et le 1^{er} août 12h30 TU puis entre le 15 septembre 12h TU et le 18 septembre 14h30 TU, suite aux dysfonctionnements causés par les orages.

Durant la période de fonctionnement, aucune anomalie particulière n'a été mesurée. Les concentrations en radon sont normales pour la vallée du Rhône et la saison.

Les données mensuelles peuvent être comparées au tableau ci-dessous qui synthétise les résultats de l'année 2013 pour la balise atmosphérique d'Avignon.

AVIGNON	Minima	Moyennes	Maxima
janv-13	0,5	3,6	11,6
févr-13	0,3	3,4	13,2
mars-13	0,3	3,2	12,7
avr-13	0,3	2,9	11,0
mai-13	0,3	1,6	6,8
juin-13	0,4	1,8	7,7
juil-13	0,5	2,9	10,4
août-13	0,7	3,4	14,3
sept-13	0,5	3,0	11,4
oct-13	0,6	3,4	10,4
nov-13	0,6	3,4	12,3
déc-13	0,7	7,3	22,1
2013	0,3	3,3	22,1

Activités volumiques du canal « radon » mesurées en 2013 (résultats en Bq/m³)

BALISE AQUATIQUE

1 PRESENTATION

1.1 Pourquoi analyser l'eau ?

Les nombreuses installations nucléaires de la vallée du Rhône rejettent de manière chronique des substances radioactives dans le milieu aquatique. Compte tenu des facteurs de dilution et de l'éloignement des différentes installations, il est difficile d'effectuer, à partir d'un seul point de mesure, un suivi des rejets liquides courants. Toutefois, il est primordial de disposer d'une balise qui mesure de manière continue la radioactivité du fleuve en aval des principales installations afin de détecter, en cas d'incident, une augmentation de ces rejets dans le Rhône.



Local dans lequel est installée la balise aquatique

1.2 Principe de fonctionnement de la balise

La balise aquatique est constituée d'un dispositif qui prélève en permanence l'eau du Rhône grâce à un dispositif de pompage et la fait transiter dans une cuve de comptage équipée d'un spectromètre gamma dont l'électronique comporte deux voies de comptage :

- une première voie (gamma total) prend en compte les rayonnements gamma détectés dans l'eau de la cuve sur une gamme de 100 à 2 000 keV en énergie. Cette mesure permet de suivre en continu l'évolution de la radioactivité globale de l'eau. Cette mesure globale ne permet toutefois pas d'identifier les radionucléides à l'origine du rayonnement ;
- la deuxième voie de mesure (gamma centrée sur la fenêtre d'énergie [320 keV ; 400 keV]) est centrée autour de l'énergie gamma de l'iode 131 (364 keV). L'iode 131 est l'un des radionucléides émetteurs gamma dont les rejets pourraient être très significatifs en cas d'incident sur une centrale électronucléaire.

1.3 Contrôles différés par spectrométrie gamma

L'eau du Rhône peut être prélevée et soumise à des analyses complémentaires par spectrométrie gamma au laboratoire CRIIRAD. Ces analyses permettent d'identifier et de doser les radionucléides émetteurs gamma, et notamment les descendants du radon 222.

En situation courante, un échantillon d'eau du Rhône est prélevé par le service hygiène santé de la mairie d'Avignon en amont du Pont Saint-Bénézet sur l'ancien site de la capitainerie à Avignon et analysé par le laboratoire CRIIRAD. Ce type de contrôle peut également être réalisé


sans délai en cas de détection de contamination par la balise, grâce au service d'astreinte permanent du service hygiène santé de la mairie d'Avignon et du laboratoire CRIIRAD.

1.4 Influence des conditions climatiques

Les activités volumiques détectées par la voie gamma total et, dans une moindre mesure, par la voie gamma centrée autour de l'énergie de l'iode 131, sont influencées par les conditions climatiques. En effet, lors des épisodes de pluie, le radon 222 naturellement présent dans l'air et le sol du bassin versant du Rhône est lessivé vers le fleuve. La présence des descendants du radon émetteurs gamma dans l'eau du Rhône entraîne une augmentation des valeurs mesurées par la balise. Selon l'intensité de l'épisode pluvieux, cette augmentation peut induire un dépassement du seuil détection (1,5 Bq/l pour la voie gamma total et 1 Bq/l pour la voie gamma [320 keV ; 400 keV]), du seuil d'alerte de niveau 1 (10 Bq/l pour la voie gamma total et 3,5 Bq/l pour la voie gamma [320 keV ; 400 keV]) voire, exceptionnellement, du seuil d'alerte de niveau 2 (30 Bq/l pour la voie gamma total et 10 Bq/l pour la voie gamma [320 keV ; 400 keV]).

En cas de dépassement de seuil, l'étude du ratio entre les activités volumiques des deux voies de mesure permet de vérifier que l'augmentation est bien due aux conditions climatiques⁹.

Balise aquatique d'Avignon - Exemple de dépassement dû aux précipitations

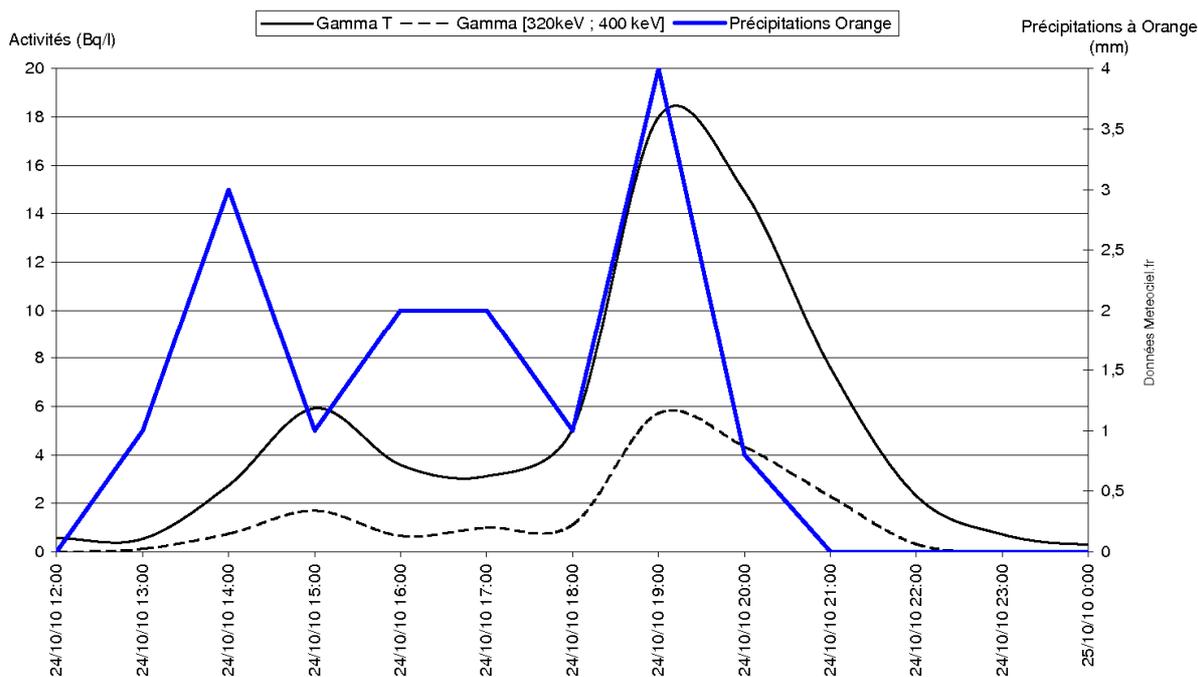


⁹ L'expérience montre que lors d'un épisode orageux (dépassement ponctuel), le ratio gamma total / gamma [320 keV ; 400 keV] est compris entre 3 et 4,5. Lors d'un épisode de type crue (dépassement progressif), le ratio gamma total / gamma [320 keV ; 400 keV] est compris entre 4,5 et 6,3.


2 CONTROLES AUTOMATIQUES EN CONTINU

2.1 Graphes


Evolution des activités volumiques de la voie « gamma total » - juillet 2014

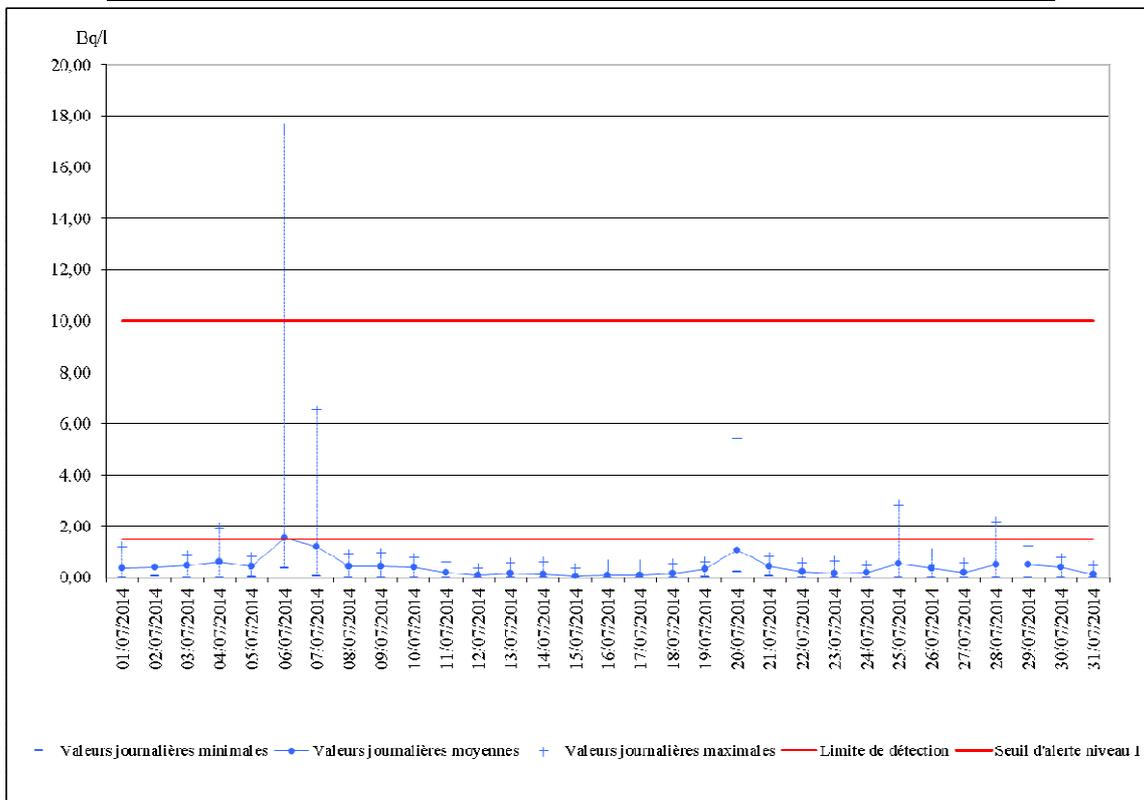


Evolution des activités volumiques de la voie « gamma [320 keV ; 400 keV] » - juillet 2014

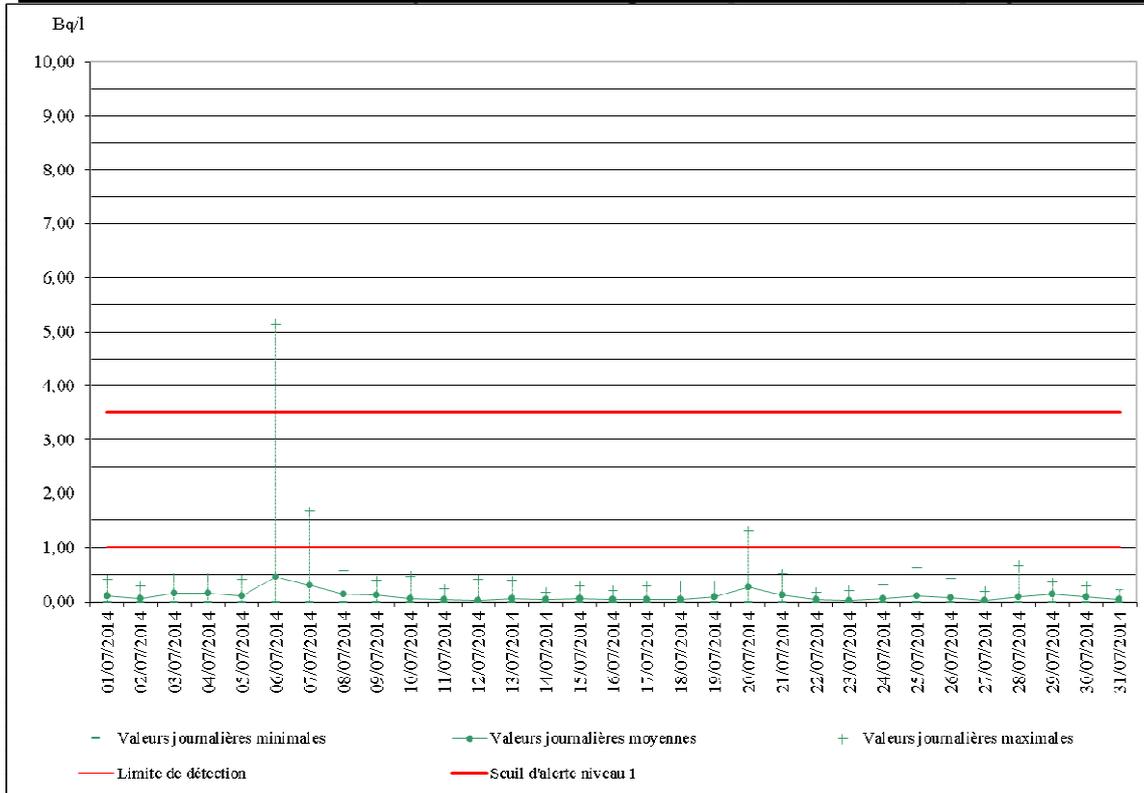


Evolution des activités volumiques de la voie « gamma total » - août 2014

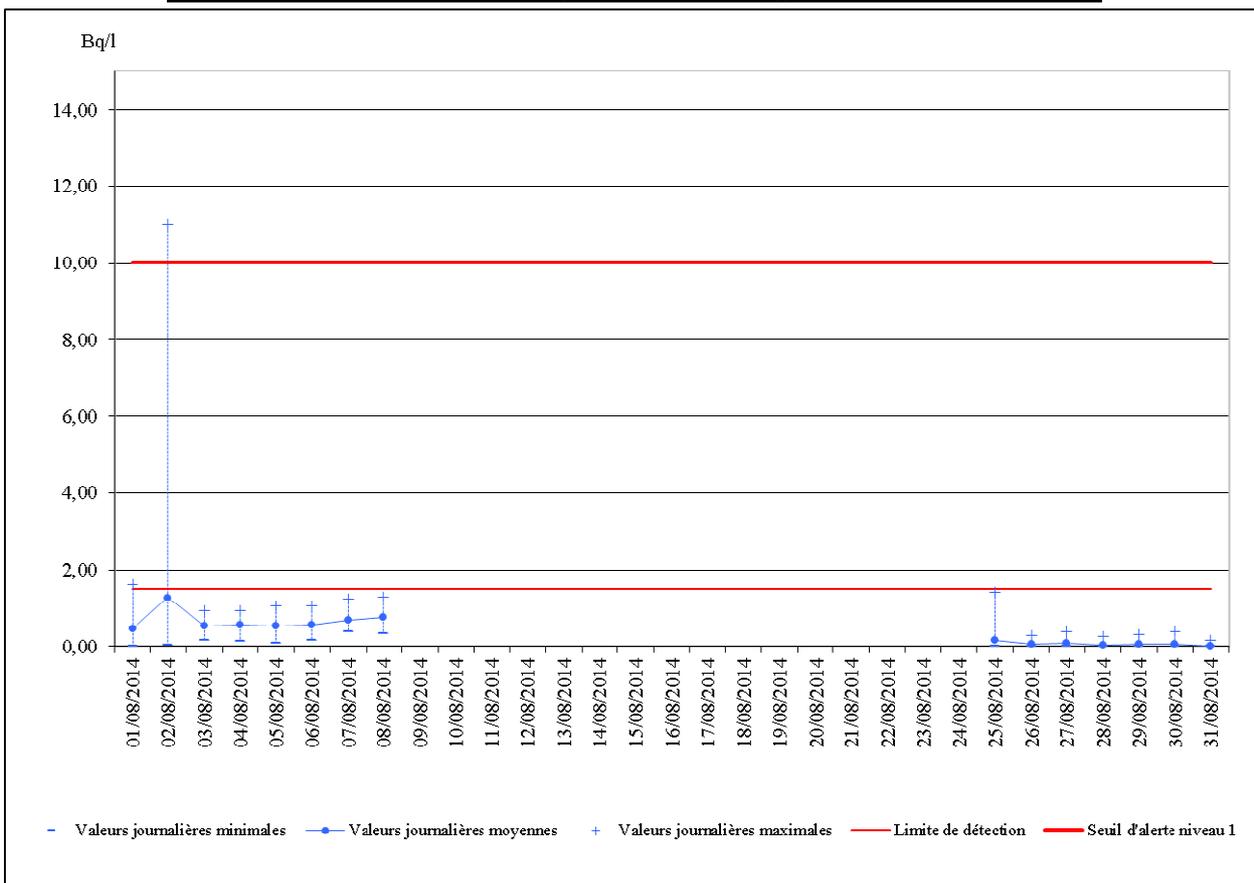


Evolution des activités volumiques de la voie « gamma [320 keV ; 400 keV]» - août 2014

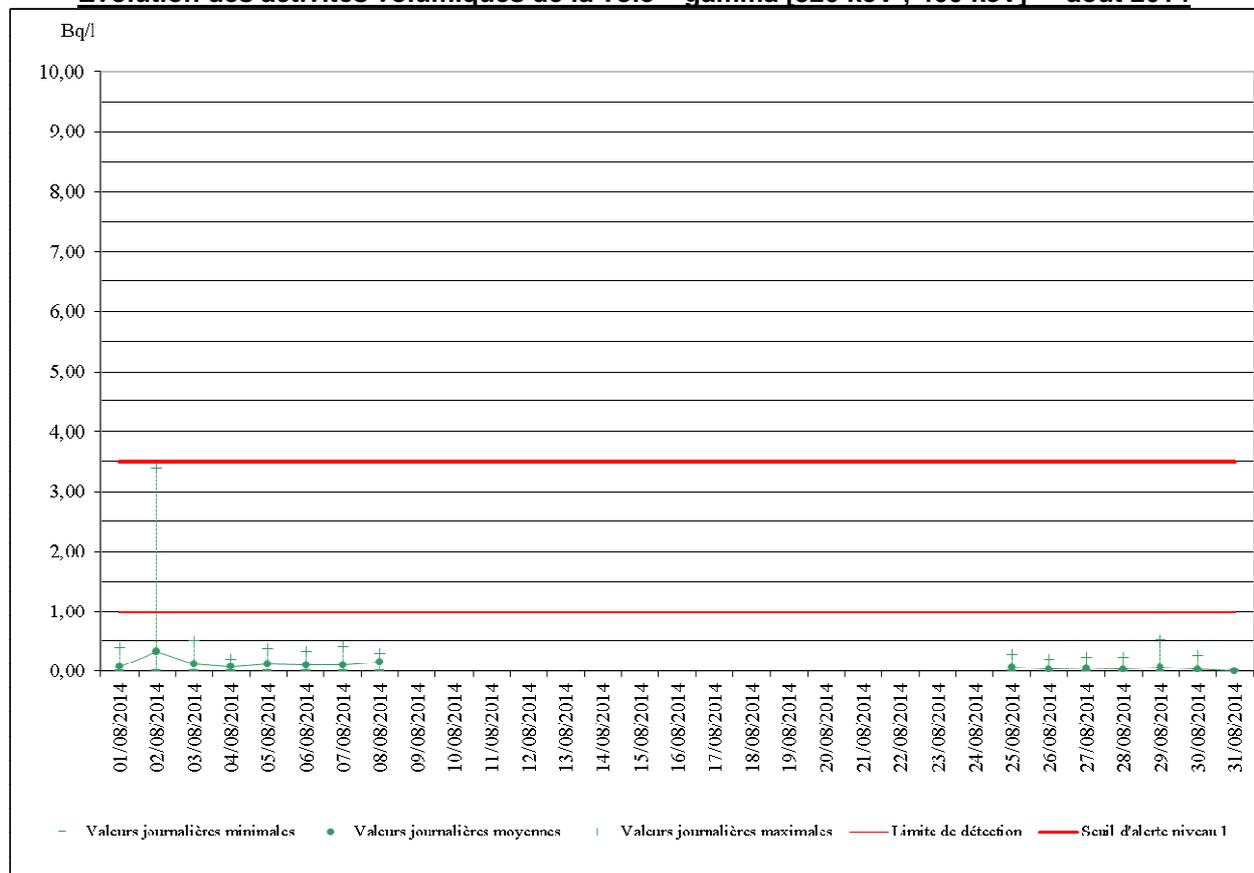

Evolution des activités volumiques de la voie « gamma total » - septembre 2014

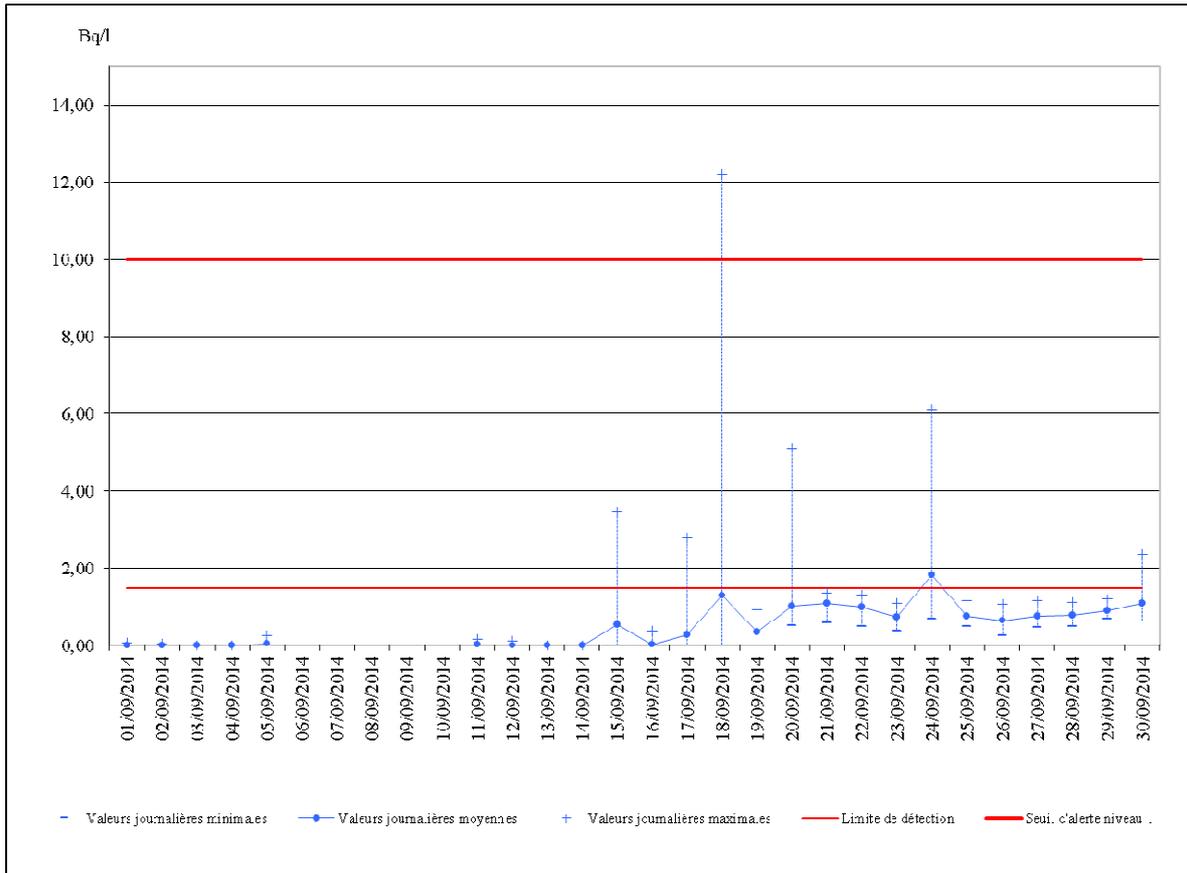

Evolution des activités volumiques de la voie « gamma [320 keV ; 400 keV]» - septembre 2014

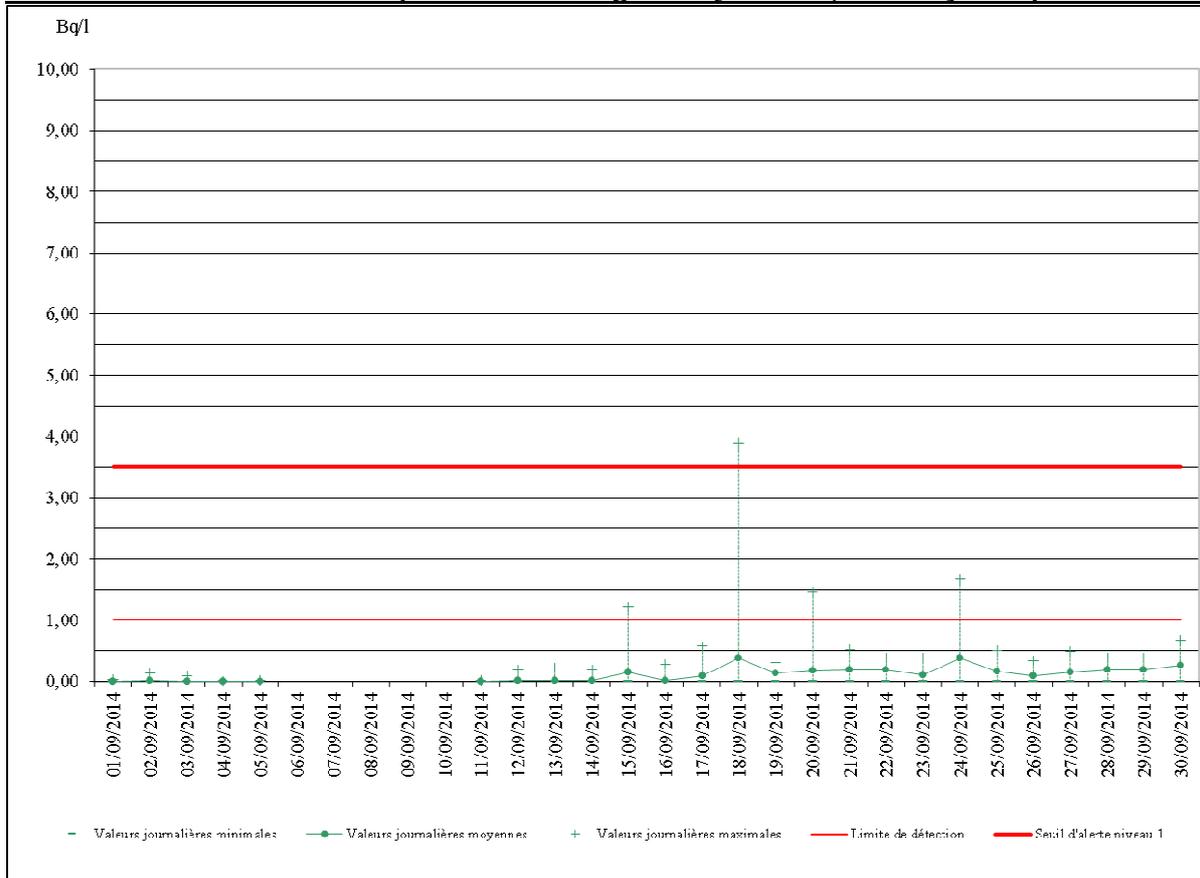

2.2 Commentaires

Voie gamma total

Des dépassements ponctuels de la limite de détection (1,5 Bq/l) ont été observés les 4,6,7, 20, 25 et 28 juillet, les 1^{er} et 2 août ainsi qu'entre le 15 et le 20 septembre, les 24 et 30 septembre. Le premier seuil d'alerte (10 Bq/l) a été dépassé les 6 juillet, 2 août et 18 septembre; l'activité maximale, mesurée le 6 juillet, a été de 17,5 Bq/l.

Voie gamma centrée sur la fenêtre d'énergie [320keV ; 400 keV]

Des dépassements ponctuels de la limite de détection (1 Bq/l) ont été observés les 6, 7 et 20 juillet, le 2 août ainsi que les 15, 18, 20 et 24 septembre. Le premier seuil d'alerte (3,5 Bq/l) a été dépassé le 6 juillet et le 18 septembre; l'activité maximale, mesurée le 6 juillet, a été de 5,1 Bq/l.

Les dépassements observés au cours du trimestre sont liés aux conditions climatiques (épisodes pluvieux ou crues).

Le 6 juillet, le 2 août et le 18 septembre, les dépassements du seuil d'alerte ont provoqué un déclenchement de l'alarme d'astreinte. Les techniciens d'astreinte ont pu vérifier que ces dépassements étaient bien d'origine naturelle (suite à de fortes pluies orageuses). Au cours des épisodes de dépassements, le ratio instantané des activités volumiques Gamma Total/Iode a été de l'ordre de 3,3, dans la fourchette des valeurs de 3 à 4,2, caractéristiques d'épisodes orageux (voir la note 9 page 20).

3 CONTROLES DIFFERES PAR SPECTROMETRIE GAMMA

L'analyse de l'échantillon prélevé le 2 septembre est présentée ci-dessous.

Eau du Rhône	Date de prélèvement	Date d'analyse	N° d'analyse	I 131 (Bq/l)	Cs 137 (Bq/l)	K 40 (Bq/l)
3 ^e trimestre	02/09/14 09:00	12/09/14	27 930	< 0,10	< 0,05	< 4,9

Légende ± : indique la marge d'incertitude associée à la mesure.

< : signifie que le radionucléide n'a pas été détecté : la valeur annoncée constitue la limite de détection en dessous de laquelle le radionucléide n'est pas détectable.


Radioactivité artificielle

Aucun radionucléide artificiel émetteur gamma n'a été détecté.

Radioactivité naturelle

Les activités volumiques des principaux radionucléides naturels émetteurs gamma recherchés sont inférieures aux limites de détection.

ANNEXE : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA BALISE ATMOSPHERIQUE

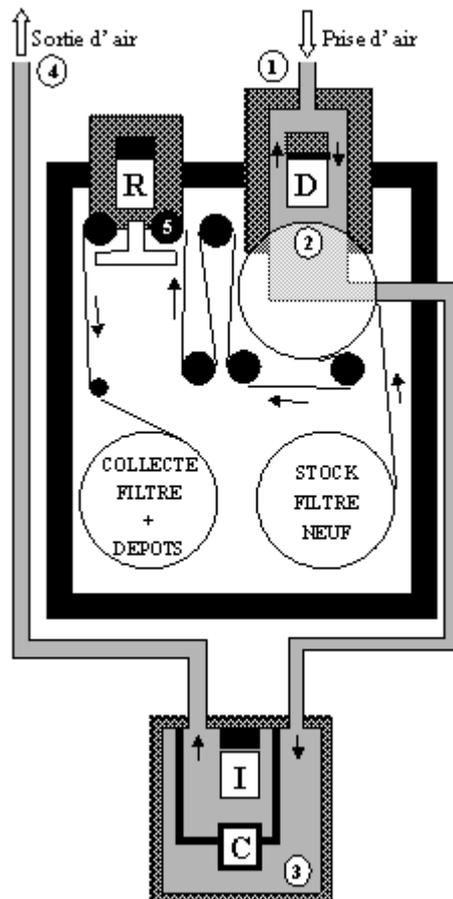


1. L'air extérieur est aspiré par une pompe à un débit nominal de 25 m³/heure.
2. Il passe à travers un filtre déroulant qui retient les particules en suspension dans l'air. Un double détecteur à scintillation (plastique et sulfure de zinc), disposé en regard du filtre (D), mesure en continu les rayonnements alpha et bêta émis par les poussières atmosphériques. Le système de détection permet de différencier la radioactivité artificielle (limite de détection : 1 Bq/m³) de la radioactivité naturelle.
3. L'air est ensuite canalisé vers la cartouche à charbon actif (C) où un détecteur spécifique de type NaI(I) mesure le rayonnement gamma dans une fenêtre comprise entre 291 et 437 keV centrée sur le principal pic de l'iode 131 (364,5 keV).
4. L'air est rejeté à l'extérieur.
5. Cinq jours après la mesure directe, le filtre passe sous un autre détecteur (R) qui effectue une seconde mesure du rayonnement bêta, dite mesure retardée, avec un niveau de détection plus bas (0,01 Bq/m³), la radioactivité naturelle (descendants à vie courte du radon 222) ayant pratiquement disparu.

Systématiquement... et en cas d'alerte

L'analyse complémentaire du filtre en spectrométrie gamma au laboratoire de la CRIIRAD permet d'identifier et de quantifier précisément les éléments radioactifs qui y sont déposés.

ANNEXE : PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DE LA BALISE AQUATIQUE

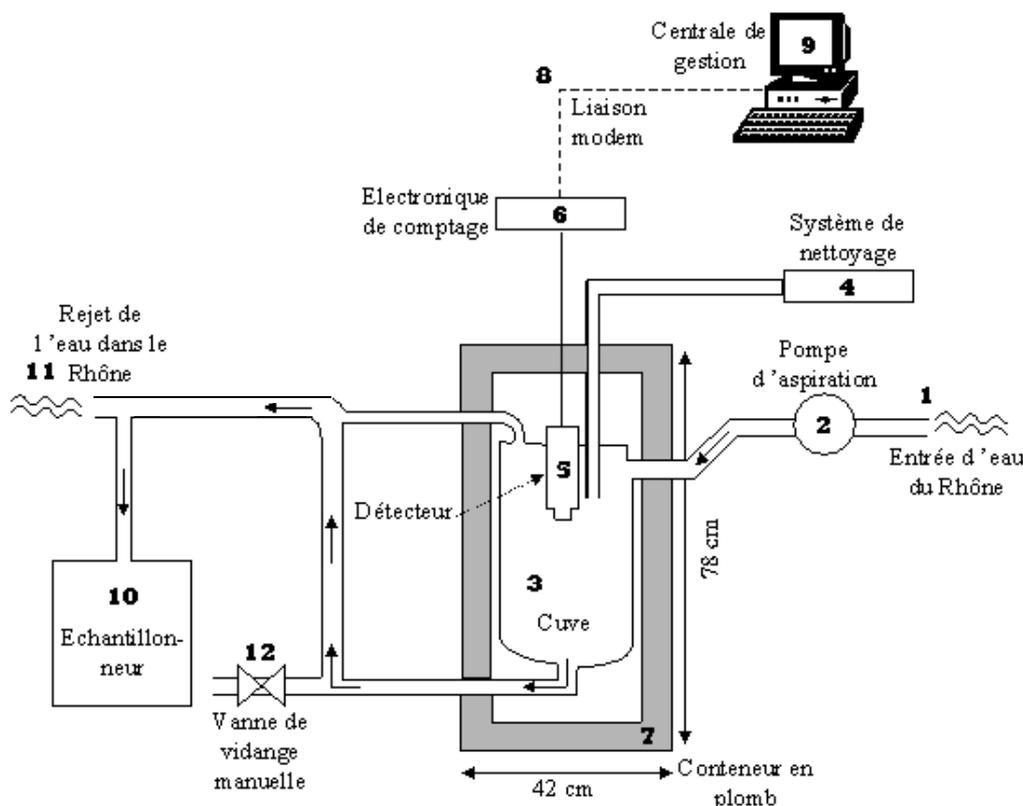

Les différents dispositifs du système sont détaillés dans les paragraphes qui suivent :

A. Système de prélèvement d'eau en continu (cf. schéma, n°1, 2, 3)

L'eau du Rhône est prélevée grâce à un dispositif de pompage (1), situé sur la canalisation d'entrée d'eau (2), qui assure un débit de 2 à 4 m³/h. Elle transite dans une cuve en acier inoxydable (3) d'une capacité de 25 litres (volume actif : 23 litres) avant d'être évacuée par une sortie d'eau située vers le haut de la cuve. L'intérieur de la cuve est poli et sa partie inférieure est profilée de façon à limiter les dépôts de matières en suspension dans l'eau. Un cylindre en acier inoxydable terminé par un embout en polypropylène est monté dans le couvercle de la cuve, il abrite le détecteur.

B. Le système de nettoyage (cf. schéma, n°4)

Un encrassement de la cuve par dépôt de fines particules peut se produire assez rapidement à cause de la charge de l'eau du Rhône et entraîner une augmentation du bruit de fond dans la cuve, ce qui perturbe les mesures. Pour supprimer ce problème, un compresseur (4) injecte de l'air sous pression quatre fois par jour, à 0h Temps Universel (TU), 6h (TU), 12h (TU) et 18h (TU) : les particules déposées sont entraînées hors de la cuve, et le bruit de fond reste stable. Ce dispositif n'arrête pas le système d'aspiration d'eau et ne perturbe pas les mesures. De plus, il peut être adapté en fonction de la charge de l'eau du Rhône en particules.

C. Le système de détection (cf. schéma, n°5, 6, 7)

Le dispositif de surveillance est basé sur la détection des rayonnements gamma dont l'énergie est comprise entre 0,1 et 2 MeV (Méga électron Volt). Les radionucléides qui n'ont pas d'émission gamma ne sont donc pas détectés. Tel est le cas, par exemple, du tritium ou du strontium 90, émetteurs bêta purs, dont la mesure est délicate et exige des procédures spéciales. Cependant, la plupart des radionucléides rejetés par les installations nucléaires sont des émetteurs gamma (césium 137, césium 134, iode 131, rhodium 106, cobalt 60, cobalt 58, manganèse 54, etc...). Ce mode de contrôle est donc approprié pour la surveillance en continu de la radioactivité de l'eau.

- Description des différents éléments composant le détecteur gamma (5)
 - Le **scintillateur** est inséré dans l'embout en polypropylène. C'est un cristal d'iodure de sodium activé au thallium : NaI (TI). Le rayonnement est absorbé par le scintillateur et converti en photons lumineux.

- Le **photomultiplicateur** convertit ce signal lumineux en signal électrique (émission d'électrons).
- L'**électronique de détection** (6) : le signal électrique ainsi généré passe par un préamplificateur, puis est envoyé vers l'électronique de comptage où s'effectuent les calculs d'activité (cf. partie D).

- Dispositif de comptage (6)

L'électronique associée au détecteur comporte deux voies de comptage distinctes permettant le traitement des deux signaux.

- **Mesure du gamma total** : une première voie prend en compte l'ensemble des rayonnements gamma détectés entre 100 et 2000 keV. Cette mesure permet de suivre en continu l'évolution de la radioactivité globale de l'eau. Il n'est toutefois pas possible de connaître ainsi le spectre de la contamination (mesure globale sans identification des radionucléides).
- Mesure différentielle adaptée au cas de l'**iode 131** : en plus de la mesure de la radioactivité globale, le système de comptage permet de réaliser une mesure différentielle sur une deuxième voie. Actuellement, sur la balise fluviale, cette voie est centrée sur l'énergie gamma de l'iode 131 (fenêtre de 0,32 à 0,40 MeV). Ce réglage a été choisi en vue d'assurer un suivi spécifique de cet élément compte tenu de sa radiotoxicité et de sa présence dans les rejets effectués par les installations nucléaires et la médecine nucléaire.

Remarque : la fenêtre de détection de la voie "gamma total" englobe la fenêtre de la voie "gamma [320 keV ; 400 keV]". Il existe donc une corrélation entre les deux voies ; une augmentation de l'activité en iode 131 induit une augmentation du signal sur la voie " gamma [320 keV ; 400 keV]", mais également sur la voie "gamma total".

- Protection contre le rayonnement parasite

- **Blindage de plomb** (7) : la cuve est insérée dans un conteneur en plomb de 5 cm d'épaisseur, destiné à la protéger des émissions gamma extérieures et à réduire ainsi le bruit de fond ambiant. Le poids total de l'ensemble est d'environ 750 Kg. La partie supérieure est amovible et permet d'accéder à la cuve et au détecteur. Des orifices ont été aménagés afin de permettre le passage des tuyaux de circulation d'eau et d'air ainsi que les liaisons électroniques.
- **Embout en polypropylène** : l'ensemble du système de détection est monté dans un cylindre en acier inoxydable à l'exception de la partie sensible, le scintillateur, qui est enveloppé par du polypropylène.

E. Liaison balise d'eau - centrale de gestion (cf. schéma, n°8, 9)

Les résultats acquis par l'électronique de la balise sont transmis par liaison modem (8) à la centrale de gestion (9) de la CRIIRAD à Valence qui assure le contrôle du fonctionnement de la balise et l'analyse des résultats. En fonctionnement normal, la centrale de gestion interroge la balise deux fois par jour et charge toutes les données en mémoire. En cas de dépassement du seuil d'alarme, la balise alerte immédiatement la centrale de gestion et les techniciens d'astreinte. Les données transférées sont traitées à l'aide d'un logiciel tableur graphique permettant d'élaborer des documents d'analyse et de synthèse.

F. Système d'échantillonnage (cf. schéma, n° 10)

En cas de dépassement des seuils d'alarme fixés à 10 Bq/l pour la voie gamma total et à 3,5 Bq/l pour la voie gamma [320 keV ; 400 keV], un échantillonnage de l'eau contaminée s'effectue automatiquement (prélèvement d'1 flacon d'1 litre toutes les demi-heures). Celle-ci sera ensuite analysée en spectrométrie gamma au laboratoire de la CRIIRAD pour déterminer et quantifier les radionucléides présents.

NB : l'échantillonneur automatique est actuellement hors service. En cas de nécessité, un prélèvement rapide peut être assuré par le service astreinte de la ville d'Avignon et du laboratoire CRIIRAD.

G. Rejet de l'eau (cf. schéma, n°11, 12)

L'eau est évacuée dans le Rhône par une sortie (11) située vers le haut de la cuve. Une vanne (12), située vers le bas de la cuve, permet de vidanger manuellement la cuve en cas de besoin, notamment lors des opérations de nettoyage.

LABORATOIRE CRIIRAD

Le laboratoire de la CRIIRAD est un laboratoire d'analyse spécialisé dans les mesures de radioactivité et agréé par l'Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) pour les mesures de radioactivité de l'environnement et les contrôles radon. Il est placé sous la responsabilité de M. Bruno CHAREYRON, ingénieur en physique nucléaire.



RESPONSABLE SCIENTIFIQUE

Bruno CHAREYRON




RESPONSABLE DU SERVICE DE GESTION DES BALISES

Jérémie MOTTE



RESPONSABLE INTERVENTIONS

Christian COURBON

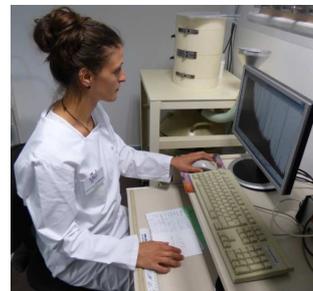

RESPONSABLE QUALITE

Marion JEAMBRUN



RESPONSABLE SERVICE RADON

Julien SYREN



INTERVENTIONS HEBDOMADAIRES, ANALYSES

Stéphane PATRIGEON



SCRUTATION DES DONNEES

Stéphane MONCHÂTRE



PREPARATION DES ECHANTILLONS

Jocelyne RIBOUËT

EQUIPE D'ASTREINTE

Bruno CHAREYRON, Christian COURBON, Marion JEAMBRUN, Stéphane PATRIGEON, Julien SYREN, Jérémie MOTTE, Corinne CASTANIER et Roland DESBORDES (respectivement responsable recherche et président de la CRIIRAD)